

ప్రమాదకర ప్రదేశాలలో శుద్ధి చేయబడిన ఆవరణలు **నవంబర్ 2017**

మీ కర్మాగారం నందు గాలితో గానీ ఇతర వాయువులతో గానీ శుద్ధి చేసిన పీడనాన్ని వాతావరణ పీడనము కన్నా ఎక్కువగా ఉంచవలసిన ఆవరణ ప్రమాదకర పరిస్థితులలో ఉన్నాయా? కొన్ని ఉదాహరణలు:- కరెంటు పనిముట్లు ఉన్న ఆవరణలు (చిత్రం.1)లో చూపిన విధంగా ఎనలైజర్స్ కలిగిన ఆవరణలు ఇవే కాకుండా కంట్రోల్ రూమ్స్ మరియు ఇతర రూమ్స్ ఈ ఆవరణలో సాధారణ పీడనము కన్నా అధికం పీడనం ఉండేలా నిర్వహిస్తారు. అందువలన ఏవైనా లీకులు సంభవించినప్పుడు ఈ ఆవరణలు గుండా ప్రయాణించి, బాహ్య వాతావరణంలోకి ప్రసరిస్తాయి. దీని వలన జ్వలన శీల పదార్థాలు / వాయువులు ఆవరణలో ఉండకుండా బయటికి పోతాయి, దాని వలన ఆవరణలో గల ఎలక్ట్రికల్ పరికరాల ద్వారా వచ్చే ఇగ్నిషన్ ప్రమాదాలను అరికట్టే విలు ఉంటుంది.



1. A pressurized and purged analyzer building (air purged with nitrogen backup)
2. Warning signs for potential nitrogen atmosphere inside enclosure
3. Examples of enclosure pressure gauges
(Photos 1 and 2 courtesy of Roy E. Sanders)

సాధారణంగా ఈ ఆవరణలను పరిశుభ్రమైన గాలితో పర్జింగ్ చేస్తారు కానీ ప్రత్యమ్నాయంగా ఒక్కొక్కసారి బ్యాక్ అప్ సిస్టమ్ ద్వారా నైట్రోజన్ ను ఉపయోగిస్తారు (చిత్రం-2). మీ ఆవరణను నైట్రోజన్ తో పర్జింగ్ చేసినట్లయితే, లేదా నైట్రోజన్ బ్యాక్ అప్ పర్జింగ్ జరిగినా, ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసే వాతావరణము (4/2004 మరియు 6/2012 బికాన్స్) ఆవరణ లోపల వెలుపల కూడా నెలకొనే పరిస్థితి ఎదురు కావచ్చు.

మీకు తెలుసా ?

- ఎలక్ట్రికల్ కోడ్లు మరియు స్టాండర్డ్స్, దేశానికి, దేశానికీ ఒక ప్రాంతానికి వేరొక ప్రాంతానికి మారినాయి. అవి ఇంజనీర్లకు లేదా మేనేజర్లకు పర్జింగ్ ఆవరణను ఎలా డిజైన్ చెయ్యాలి, ఆపరేటింగ్ చెయ్యాలి తెలియజేస్తాయి.
- సాధారణంగా పర్జింగ్ జరిగిన ఆవరణ లోపల పీడనాన్ని ఒక రేంజిలో నిర్వహించాల్సి దానిని గమనించాలి (చిత్రం-3 మరియు 4) దాని వలన ఏదైనా లీకేజీ ఆ పదార్థము ఆవరణ లోపలి నుండి బయటికి ప్రవహించాలి / ప్రవేశించేలా ఉండాలి.
- అనుమతించబడిన పీడనము కన్నా అధిక పీడనము ఉంచడం కూడా ప్రమాద హేతువు. మే, 2017 ఒక ఇంజనీర్ 14 అంగుళాల (0.36 మీ) వ్యాసం గల బరువును 12 ఎల్.బి.(5.4 కి.గ్రా) ఒక ఆవరణ నుంచి తొలగిస్తున్నాడు. ఆ ఆవరణలో అధిక పీడనము ఉంది, అది గ్యాస్ పర్జింగ్ వలన ఏర్పడింది. కవర్ ను తొలగించిన వెంటనే, అది గాలిలోకి ఎగిరి ఇంజనీర్ తల భాగంపై పడుట వలన గాయం జరిగి అతని మరణానికి దారి తీసింది.
(Reference: http://safetyzone.iopp.org/SafetyAlerts/alerts/Detail.asp?alert_id=288)
- ఏదైనా ఆవరణలో ఖచ్చితమైన పీడనాన్ని ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలంటే అన్ని ద్వారాలు లేదా మార్గాలను మూసివెయ్యాలి.

మీరు ఏమి చెయ్యాలి ?

- మీ ప్లాంటు నందు పర్జింగ్ చేయబడిన ఆవరణను గుర్తించి, రాటీస్ జాబ్లు చేసేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు, ఆపరేషన్ ను తీసుకోండి.
- మీ ఆవరణ నందు పీడనాన్ని చెక్ చెయ్యండి, అది సరిగా లేకపోతే యజమాన్యానికి తెలియజేయండి. ఫాలో అప్ చేసి, తగిన చర్యలు తీసుకునేలా చూడండి. చిత్రం-4లో పీడనము గేజ్ మిషన్ ను చూడవచ్చు.
- పర్జింగ్ చేయబడిన ఆవరణ నందు అన్ని తలుపులు, కిటికీలు, సరిగ్గా మూసి ఉండేలా చర్యలు తీసుకుని వాటికి సీలు చెయ్యండి.
- సరియైన వర్క్ పర్మిట్ ను తీసుకొని మాత్రమే పర్జింగ్ చేసిన ఆవరణ నందు వర్కులను చెయ్యండి. అధిక పీడనము ఉన్నదేమో చెక్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే పనికి ఉపక్రమించండి. ఆ ఆవరణ సరిగ్గా మూసివేయబడి ఉందా, పర్జింగ్ సరిగ్గా జరిగిందా గమనించండి. మీ పని పూర్తి అయిన తర్వాత కూడా పైన ఉదహరించిన వాటిని గమనించండి.
- ఒక వేళ మీరు పని చేసే ఆవరణను నైట్రోజన్ తో పర్జింగ్ చేస్తే లేదా నైట్రోజన్ ను వాడితే ప్రమాదకరమైన స్తబ్ద వాతావరణంలో నెలకొని ఉన్నదేమో పరిశీలించండి. ఆ పరిస్థితులలో ఆక్సిజన్ ఉన్నదా అని తనిఖీ చెయ్యండి. ఒక వేళ నైట్రోజన్ అలారం మోగినా, అక్కడ అధిక నైట్రోజన్ ఉన్నట్లు కాదు.



పర్జింగ్ చేసిన ప్రాంతాలను తనిఖీ చెయ్యడం ఒక విధానంగా మీ ప్లాంటులో రూపొందించండి !

©AIChE 2017. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.